

Mål for placering af undertagsgennemføring ved montage af ventilationshætte 15x15 med isorør

Profil	Afstand fra tagsten til højre cm	Afstand fra lægte overkant cm
Alegra	9,30	19,90
Alegra 15	18,90	20,60
Britlock	10,80	23,60
Cavus 13	20,00	18,80
Datura	16,70	21,20
Madura	22,90	20,90
Cassius	11,90	21,20
OVH	18,90	15,80
OVH Vario	19,40	18,50
Sinus	19,00	16,50
VHV	19,80	17,90
VHV Vario	19,70	17,70

Mål for placering af undertagsgennemføring ved montage af faldstamme udluftning Ø75 mm

Profil	Afstand fra tagsten til højre cm	Afstand fra lægte overkant cm
Madura	22,90	25,50
VHV Vario	19,70	22,40



Opmåling fra tagsten til højre til midt skabelon.



Opmåling fra lægte overkant til midt skabelon.

MONTAGEVEJLEDNING


Undertagsgennemføring UV-C

(Anvendes til frithængende og fast undertag samt huntonit)


Indhold:

- 1 gennemføring (base-ring, flip-ring, lock-ring, EPDM membran)
- 2 stropper
- 1 skabelon

Se bagsiden for placering af gennemføring i forhold til tagprofil

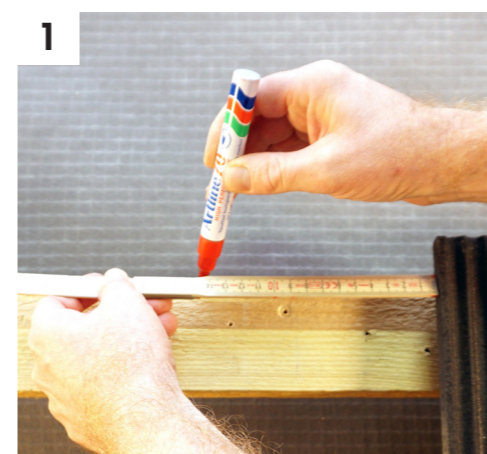

1 Afmærk for midten af skabelonen fra tagsten til højre.

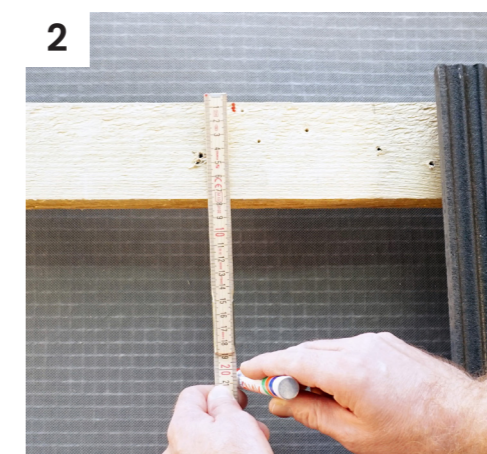


2 - og fra lægte overkant.



3 Hold skabelonen fast med søm eller skrue.



4 Afmærk rundt om skabelonen for udskæring af hul.

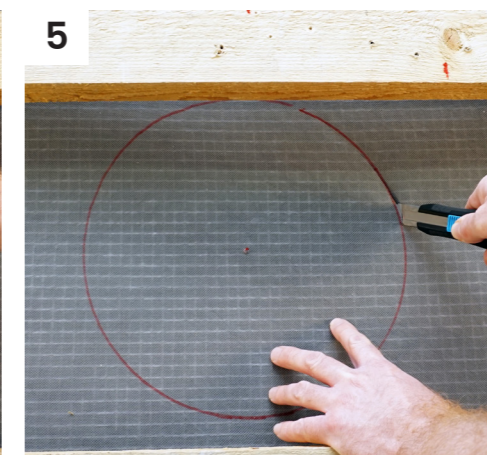

5 Skær hul i undertaget som afmærket.



6 Sæt basering i undertaget ved dertil indrettet spor.

Undertagsgennemføring UV-C160


(ved montage i fast undertag og huntonit start ved billede 1-3 og fortsæt herunder)




7
Drej base-ring med uret så undertaget klemmes ind i sporet.




8
Drej indtil de to montagehanke vender op ad mod tagryggen.

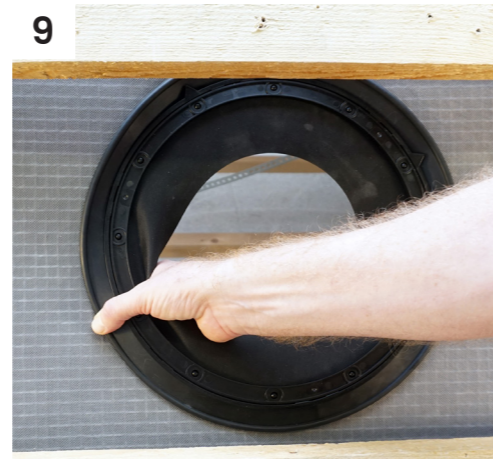


9
Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undertaget.

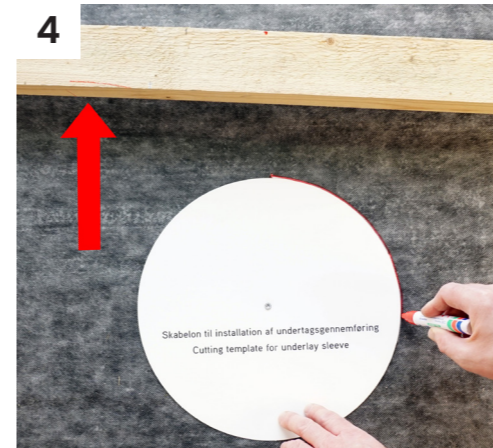

4
For nogle profiler er det nødvendigt at flytte ovenliggende lægte før udskæring.

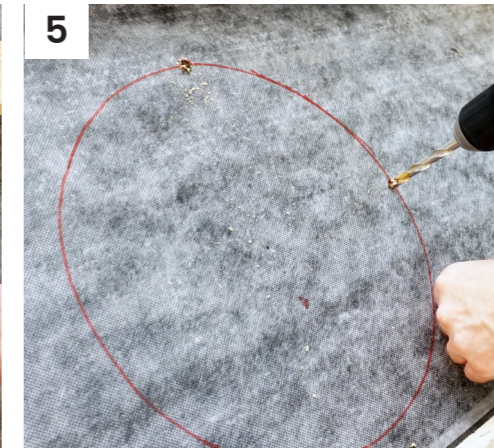

5
For fast undertag forbor huller til udskæring på markeringen.

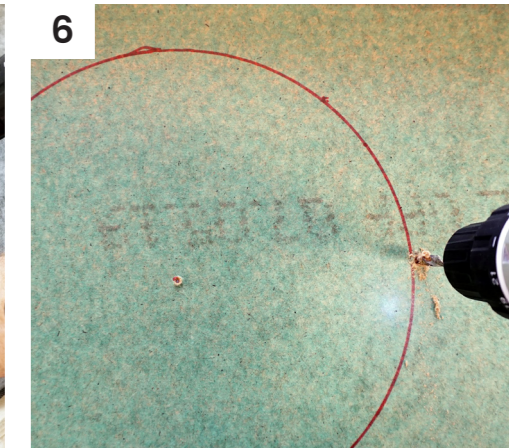


6
For Huntonit forbor huller til udskæring 1 cm (max)



10
Monter stropper i montagehanke.




11
Fastgør stropper til lægte.

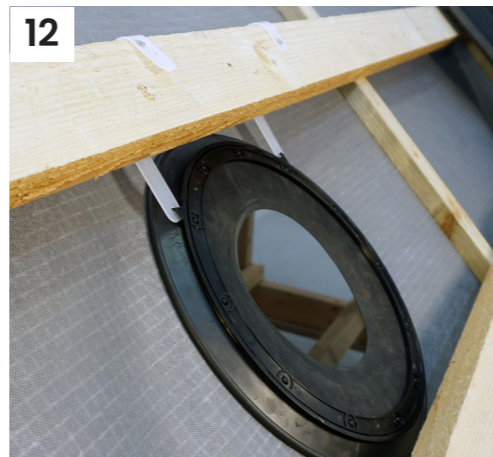

12
Færdigmonteret UV-C160 i frithængede undertag.



7
Skær ud med sav.

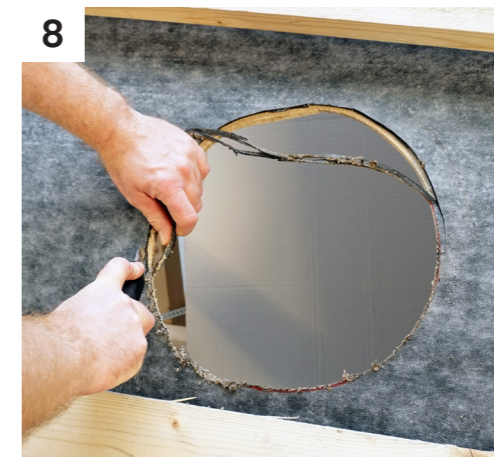


8
For fast undertag skær ca. 1 cm af membran/pap væk så der er 1 cm fri bræt.



9
Sæt base-ring i ved sporet omkring huntonit/pap/membran.

Undertagsgennemføring UV-C75


Til $\varnothing 75$ mm leveres gennemføringen usamlet se nedenfor for montering af membran og lock-ring mellem billede 8 og 9

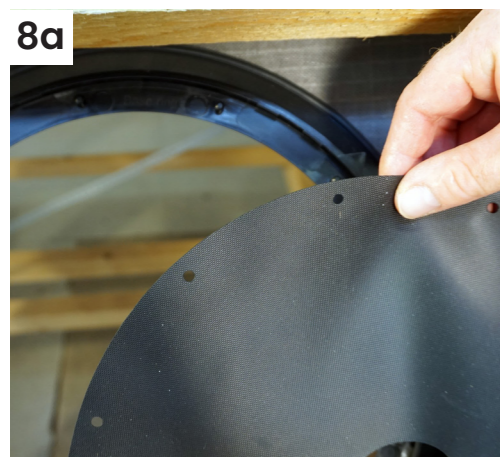


8a
Monter membran i hullerne.



8b
Klik lock-ring fast på base-ring, så membranen fastholdes.

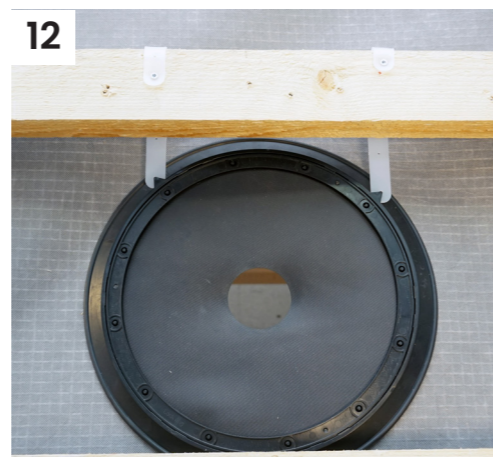


12
Færdigmonteret UV-C75 i frithængede undertag.

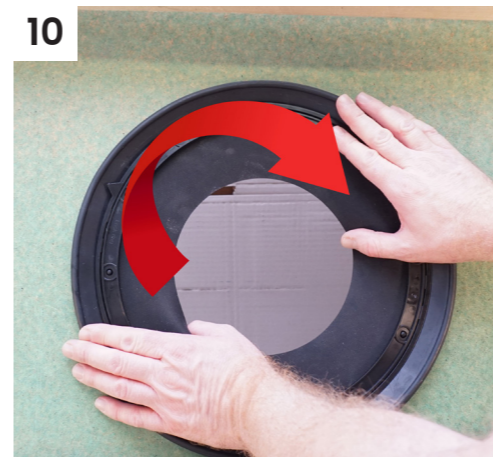

10
Drej base-ring med uret så undertaget klemmes ind i sporet.



11
Luk den øverste ring (flip-ring) ned mod undetaget.

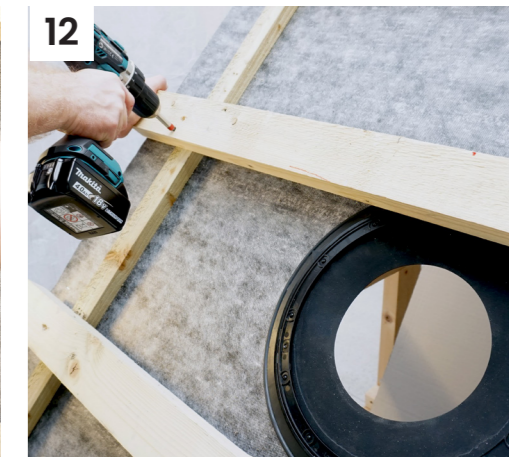

12
Flyt ovenliggende lægte tilbage på plads. Færdigmonteret UV-C160 i fast undertag.